


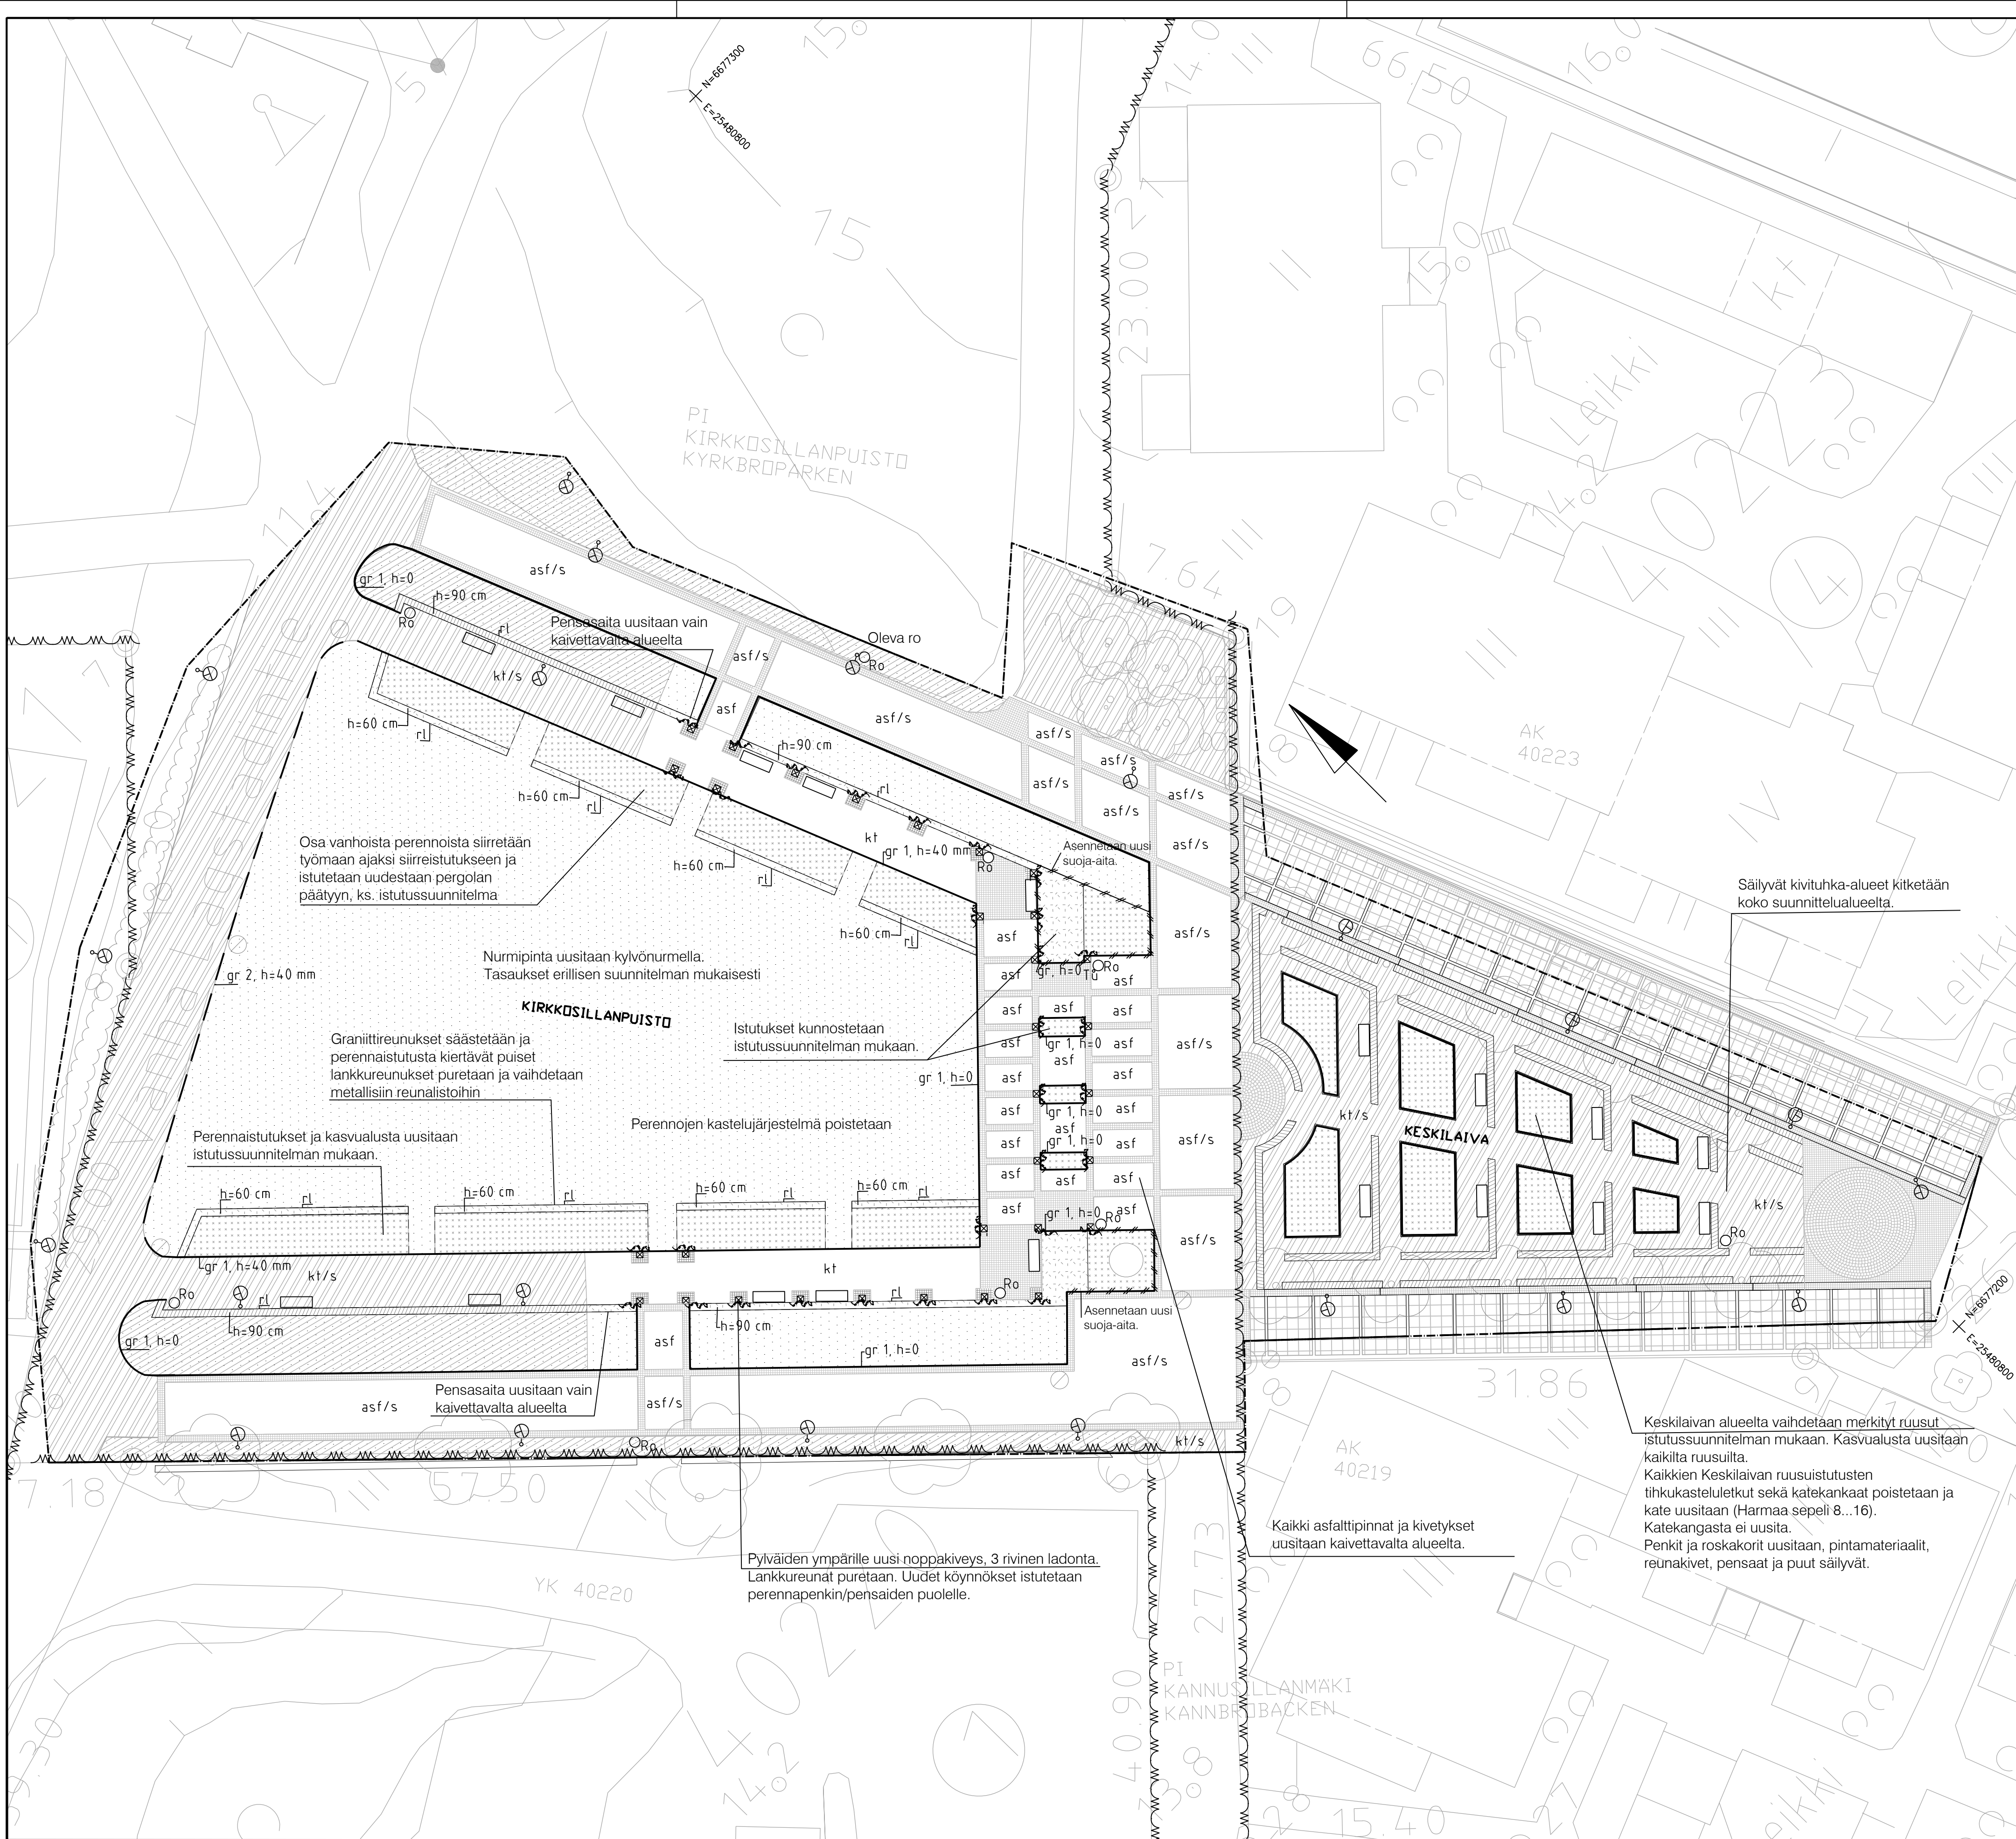

MERKKIEN SELITYS

- asf

asf/s

Uusi asfaltti / säilyvä asfaltti
- Uusittava kylvönurmi / säilytettävä nurmi, hoitoluokka R3
- Istutusalue, hoitoluokka R3
- Istutettava pensasaita, kaikki taikinamarjat lev. 40cm, leikkuukorkeus 60/90 cm kuvan mukaan
- Nykyinen, leikattava pensasaita
- rl

Metallinen reunalista, esim. Everedge 75mm, galvanoitu teräs, maalattu grafiilin hamaa, näkyvä n. 40mm
- gr

Graniittinen reunakivi R8, näkyvät sivut poltettu, puretaan kaivuualueelta ja asennetaan uudelleen
- gr 1

Graniittinen reunakivi R8, lohkottu, puretaan kaivuualueelta ja asennetaan uudelleen
- gr 2

Graniittinen reunakivi R15, lohkottu, puretaan kaivuualueelta ja asennetaan uudelleen
- kt

kt/s

Uusi kivituhka, raekoko 0/8, väri hamaa / Säilytettävät kivituhka-alueet kiitetään ja kunnostetaan. HUOM! Keskilaivan paikkauspinnat punaisella kivituhkalla
- Penkki, Victor Stanley RBF-28, valkoinen, ankkuroidaan paikalleen lattarautoilla valamalla betoniin. 18 kpl
- Uusittava valaisin ks. valaistussuunnitelma
- Ro


Roska-astia, City 100L, RAL 7024, 8kpl, metallialusta
- Tu

Tuhka-astia, Combi, RAL 7024, 1kpl
- Uusi aita, metallinen, 350 mm, kts. piir.nro 6436 / 813 istutusten suoja-aita, väri RAL 7024
- Uusittavan pergolan piliari, ks. piirustukset 7921/400-402 Pergolan rakennepiirustukset pergolan pilarien valaisimet, valaistussuunnitelma 7921/700-
- Istutettava köynnös
- Oleva noppakiveys, puretaan ja ladotaan uudestaan kaivettavalla alueelta. Olevien noppakiveysten saumat puhdistetaan koko suunnittelualueelta.
- Uusi noppakiveys pergolan pylvään juurelle, vakionoppa, väri Kurun hamaa, lohkottu, asennetaan maakosteaan betoniin 3 kiven riviin. Niillä alueilla, missä noppakiviä puuttuu / on irronnut, lisätään uudet.
- Suunnittelualueen raja
- Oleva puu
- Oleva sadevesikaivo

Kaikki pintamateriaalit uusitaan kaivettavalta alueelta. Hoitoluokka suunnittelualueella on R3.

Kasvillisuus on määritelty tarkemmin istutussuunnitelmassa nro 7921 /202. Tasaukset, kuivatukset ja rakennekerrokset on määritelty kuivatus- ja tasaussuunnitelmassa 5943 /207. Leikkaukset ja detaljit on esitetty kuvassa 5943 /208. HUOM. KUVAT 5943 OVAT KOORDINAATISTOSSA VV/JN60

Perusparannussuunnitelma liittyy Leena lisäkilian alkuperäisiin suunnitelmiin, nro 3790 (Espoon kaupungin arkisto).

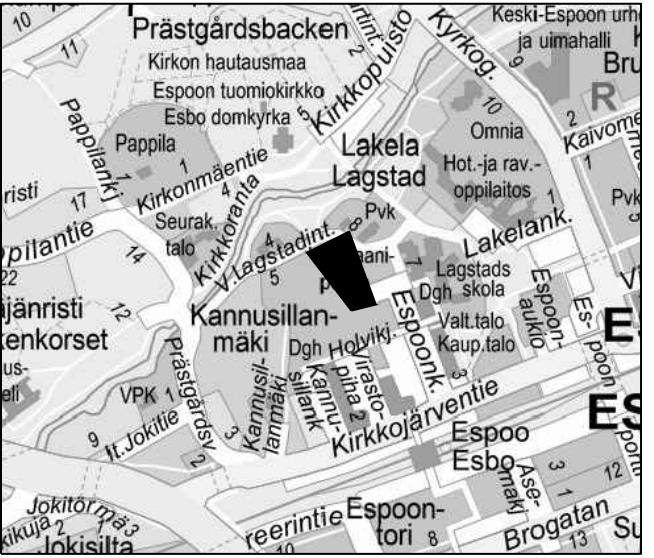

	ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIKAN KESKUS		ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN		PIIRI SUUNN.
	10.10.2024 Annika Kempainen		25.10.2024 Hei Rautio		TARK.
ALUE	ESPOON KESKUS		40 ESPOON KESKUS		HYV.
NIMI	KIRKKOSILLANPUISTO, KESKILAIVA		19J		REK.
			1200		ETRS-GK25 N2000
AIHE	PUISTO		7921/201		PROJ.
PIIRI L.A.JI	ASEMAPIIRUSTUS		7921/201		HYV.
	HSY:n vesihuolto		NRO		HYV.
	PL 100 00066 HSY p.091 15411				TARK.
GT	GEOTEKNIIKKA- YKSIKÖ		31.10.2024		HYV.
SUUNN.			SUUNN.		HYV.
TARK.			TARK.		HYV.