

**Kallvik I: Ranakuja 9, K45146 T5****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa matalaa ruohoa ja heinää, osin tontti on ympäristön rakentamistoimenpiteistä johtuen hiekkä ja/tai sorapintainen. Tontin maanpinta on noin tasolla +4,1. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen perusteella pohjamaassa on ylimpänä noin 1 m paksu kuivakuorikerros ja sen alla 6,0 m savea. Savikerroksen alla on silttiä ja/tai hiekkää ja moreenia. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 9,0 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

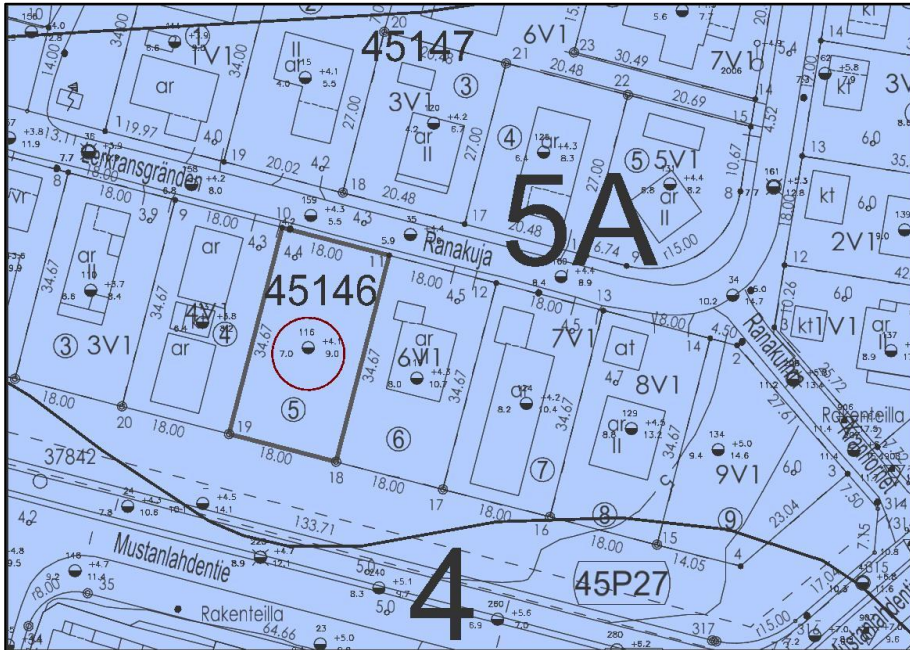

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

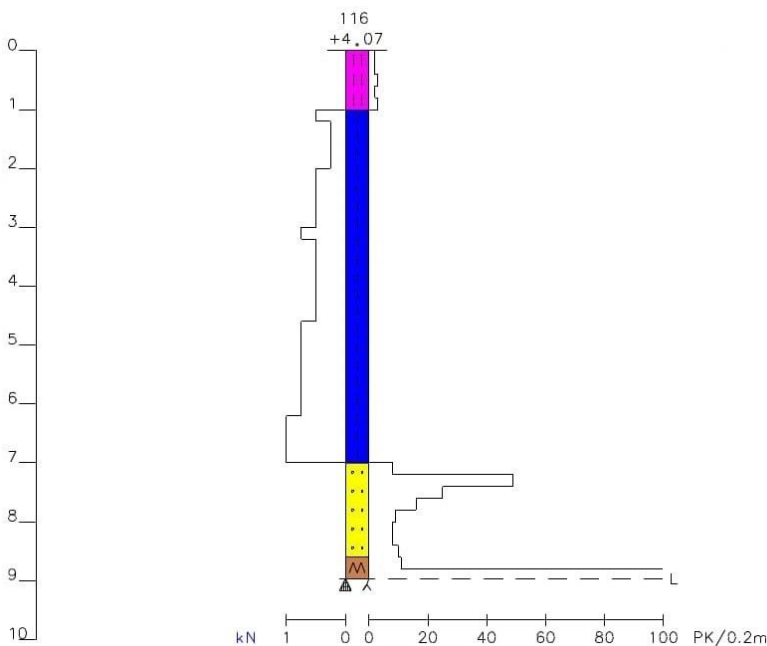

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Ranakuja 29, K45148 T6****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakukuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa matalaa ruohoa. Tontin maanpinta vaihtelee noin tasovälillä +5,0...6,0 m. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen perusteella pohjamaassa on ylimpänä 1,0 m paksu kuivakuorikerros ja sen alla 7,0 m savea. Savikerroksen alla on hiekkaa ja moreenia. Kairaus on päättynyt tiiviiseen maakerrokseen 8,6 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

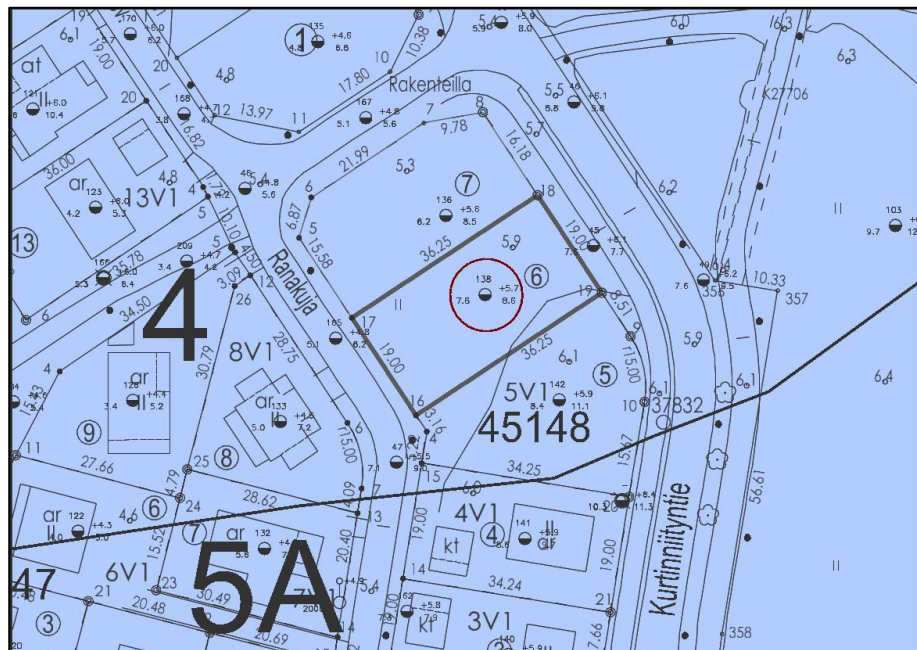

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

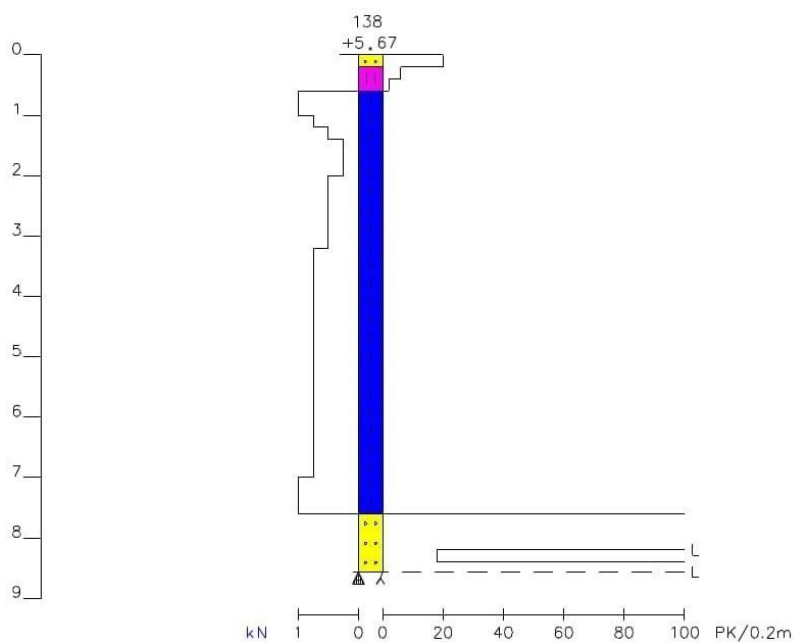

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Ranakuja 31, K45148 T7****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa ruohoa. Tontin maanpinta vaihtelee noin tasovälillä +5,0...+6,0. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen perusteella pohjamaassa on 1,2 m paksun kuivakuorikerroksen alla 5,0 m savea. Savikerroksen alla on hiekkaa ja moreenia. Painokairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 8,5 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

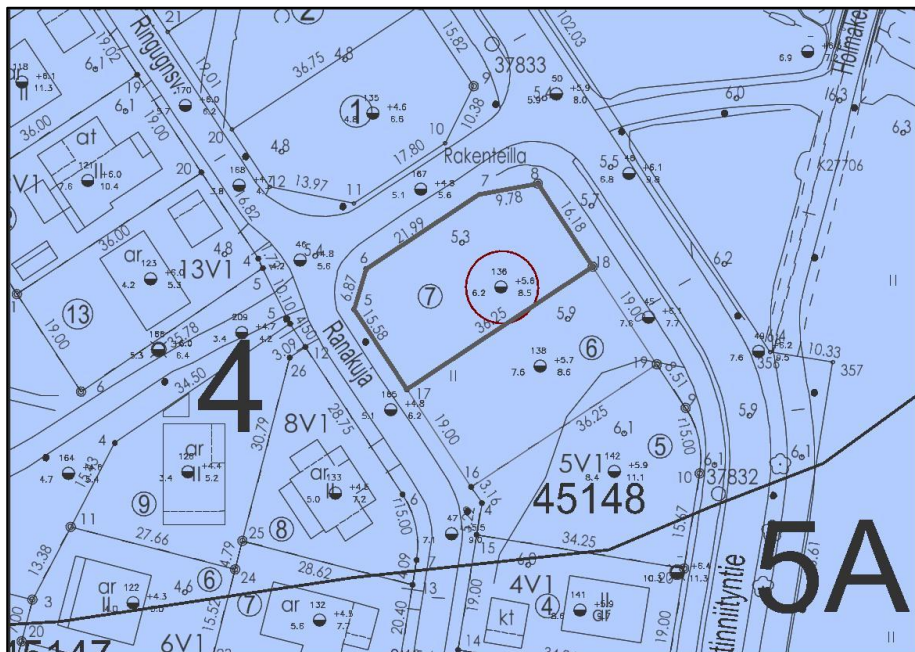

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 4 (vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

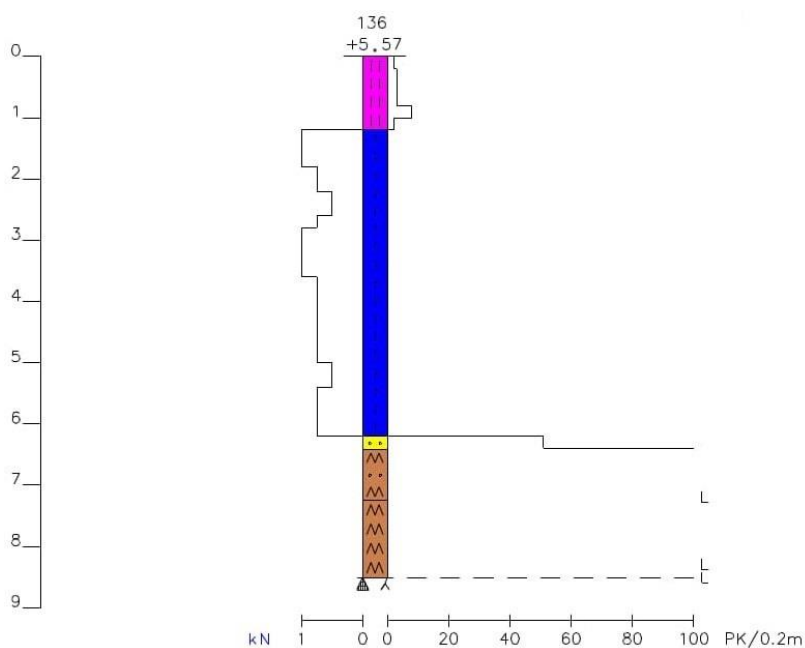

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Kanisterikuja 4, K45149 T2****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa ruohoa. Tontin eteläosassa on rakentamistoimenpiteiden seurauksena pintamaana hiekkaa/soraa. Tontin maanpinta on noin tasolla +6,4. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen perusteella pohjamaassa on 0,8 m paksun kuivakuorikerroksen alla 11,8 m savea. Savikerroksen alla on silttiä ja/tai hiekkaa ja moreenia. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 21,5 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy erittäin todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

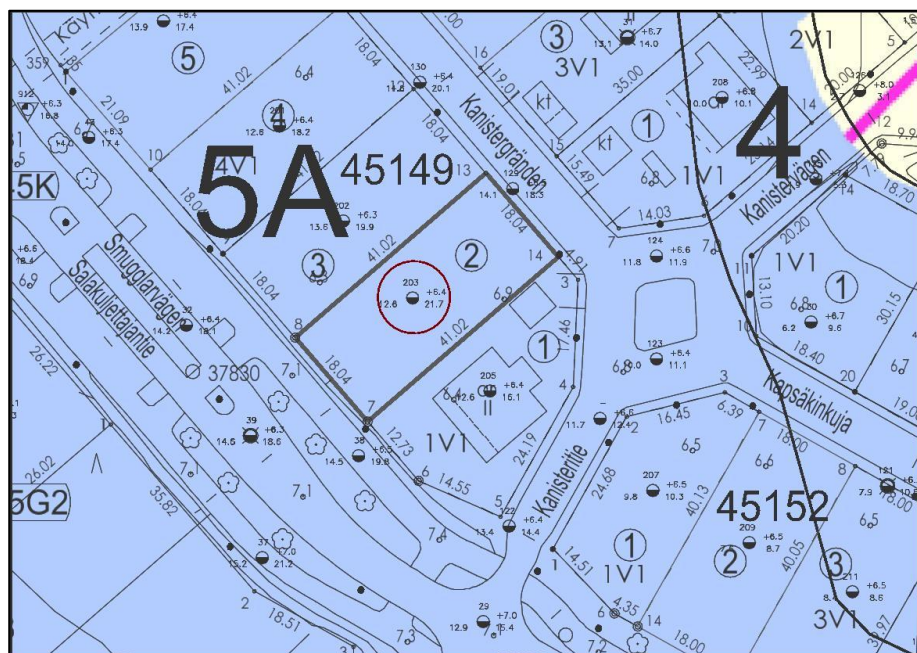

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

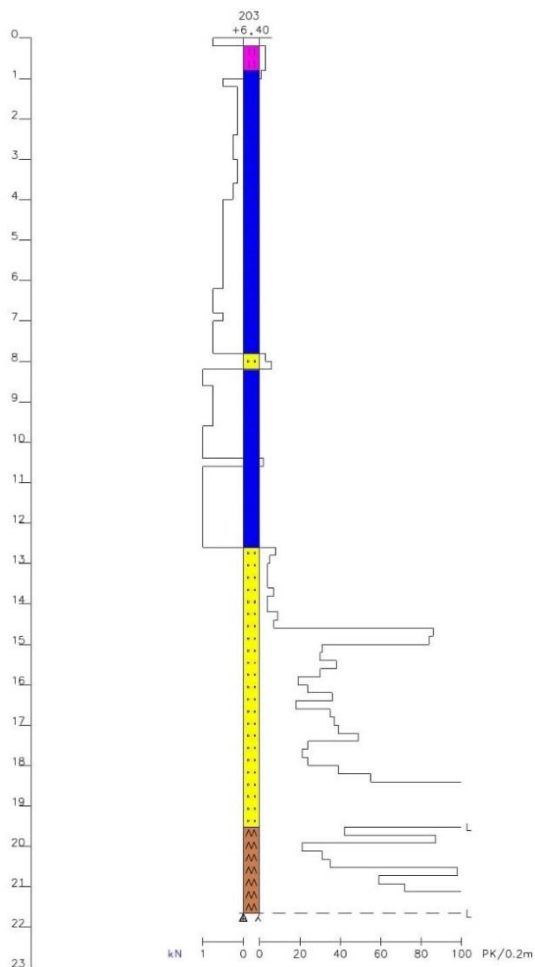

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Kanisterikuja 10, K45149 T5****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa ruohoa. Tontin maanpinta on noin tasolla +6,4. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen perusteella pohjamaassa on 0,6 m paksun kuivakuorikerroksen alla 13,3 m savea. Savikerroksen alla on silttiä ja/tai hiekkaa ja moreenia. Painokairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 17,4 maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy erittäin todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

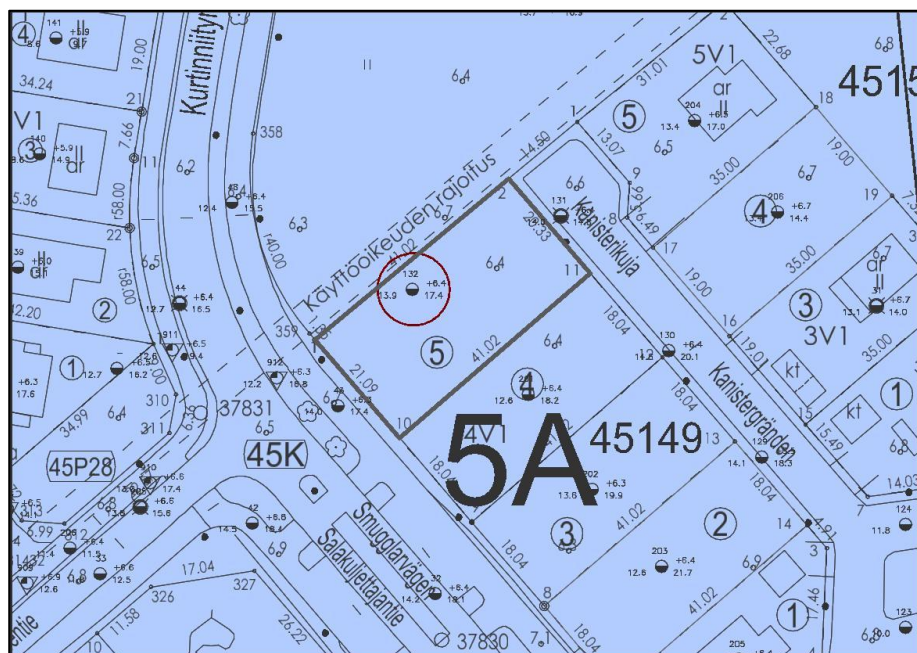

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

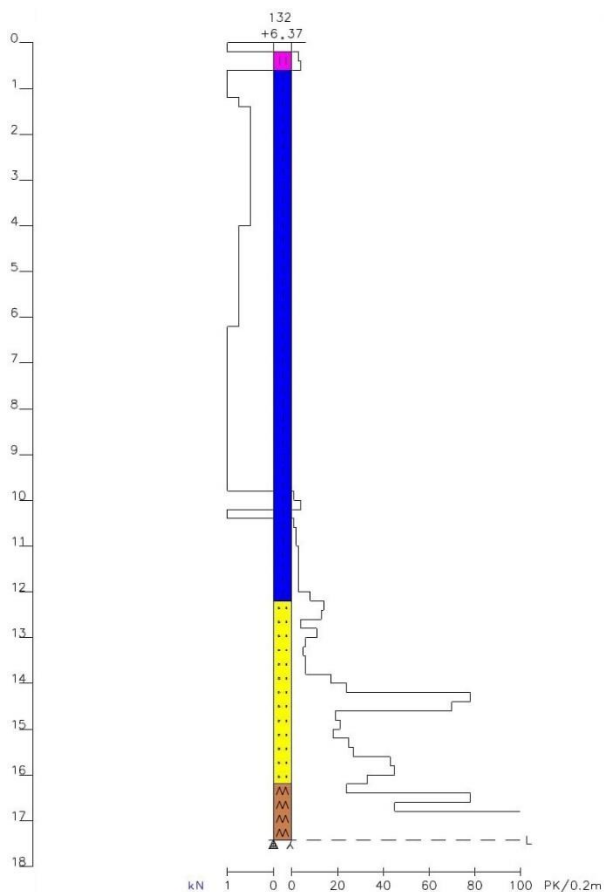

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Kanisterikuja 5, K45150 T4****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakukun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja vuoden 2021 ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa ruohoa. Tontin maanpinta on noin tasolla +6,7 m. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen mukaan pohjamaassa on 0,8 m paksun kuivakuorikerroksen alla 12,6 m savea. Savikerroksessa on havaittu hiekkalinssi noin 10 m syvyydessä. Savikerroksen alapuolella on silttiä ja/tai hiekkaa ja moreenia. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon 14,4 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy erittäin todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan rakennettavuusluokkaan 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

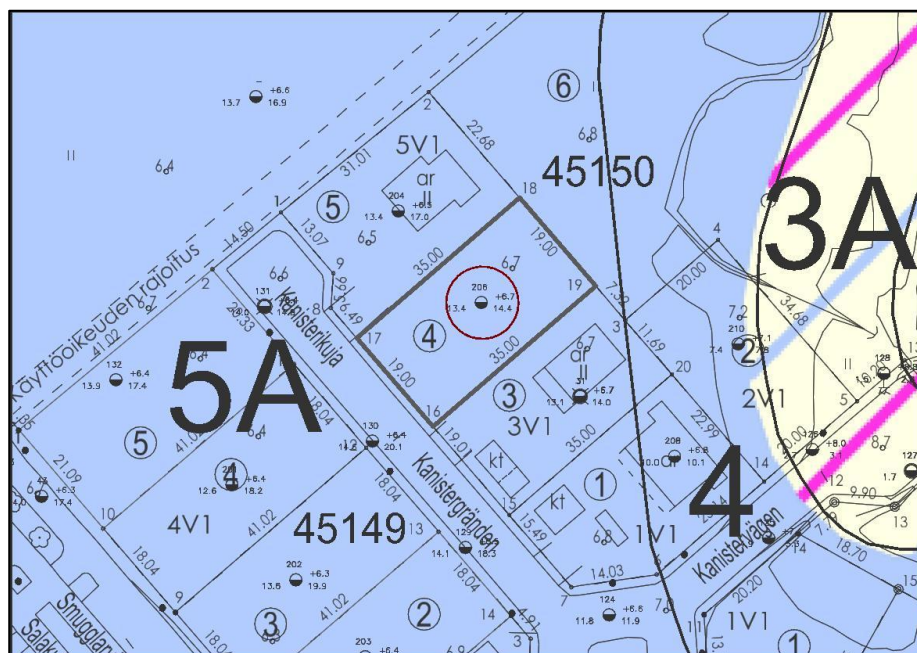

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

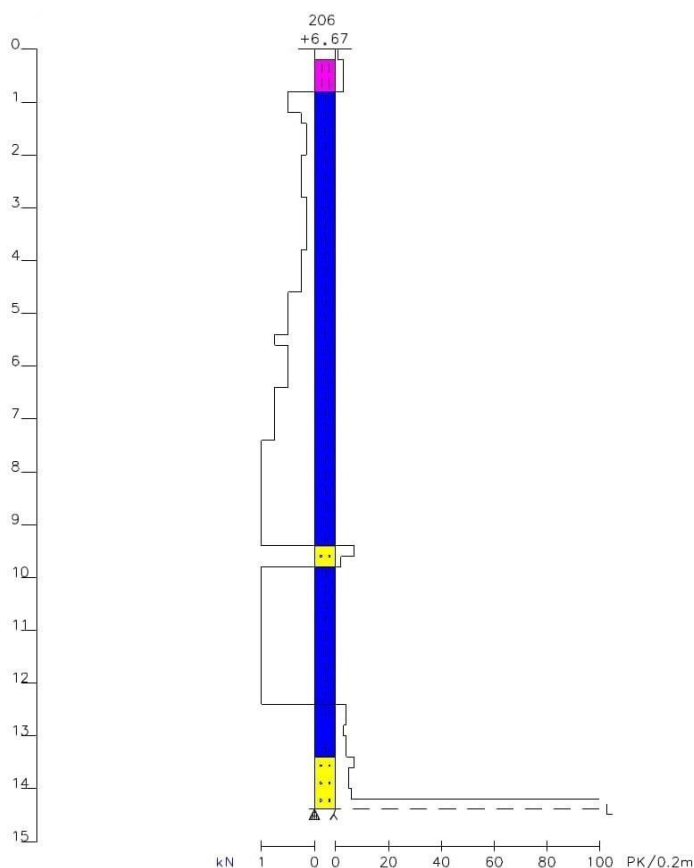

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

**Kallvik I: Kapsäkinkuja 3, K45152 T2****Yleistä**

Espoon kaupungin geotekniikkayksikkö on laatinut omakotitonttihakuun varatulle tontille alustavan rakennettavuusselvityksen rakennettavuusolosuhteiden arviointia varten. Selvitys on laadittu tämänhetkisten kantakartta-, maaperäkartta- ja rakennettavuuskartta-aineistojen sekä pohjatutkimusrekisterin tietojen perusteella. Apuna on lisäksi käytetty vuoden 2023 ortokartta-aineistoja. Maanpinnan korkeustiedot perustuvat vuoden 2021 laserkeilausaineistoon. Tontille sijoittuvien rakennusten sijainti ei ole ollut tiedossa selvitystä laadittaessa, mikä tulee huomioida jatkosuunnitteluvaiheessa.

Maaperä

Kantakartan ja ortokartan tietojen mukaan tontilla kasvaa ruohoa. Tontin maanpinta on noin tasolla +6,5. Tontin luonnollinen pohjamaa on maaperäkartan perusteella savea. Tontilla tehdyn painokairauksen mukaan 1,0 m paksun kuivakuorikerroksen alla on 6,6 m savea ennen moreenia. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon noin 8,7 m maanpinnasta. Tontti sijaitsee osin rakennetulla alueella ja tontin luonnollinen maaperä on voinut muuttua ja/tai osin korvautua rakentamistoimenpiteiden seurauksena.

Tontti on luokiteltu kuuluvaksi alueeseen, jolla esiintyy erittäin todennäköisesti happamia sulfidimaita (lähde: Espoon sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet 2020). Tontilla ei ole syytä epäillä maaperän pilaantumista aikaisemman toimintahistorian perusteella (Espoon kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus, Mahdollisesti pilaantuneet maat -rekisteri).

Arvio perustamisesta

Tontti kuuluu rakennettavuuskartan mukaan pääosin rakennettavuusluokkaan 5A (erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö).

Rakennukset


Rakennukset voidaan perustaa paalujen välityksellä tiiviin maakerroksen varaan. Lattiat toteutetaan kantavana. Perustukset salaojitetaan ja varustetaan routasuojauksella ohjeen RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti. Radonin esiintymiseen tulee varautua. Radonsuojaus tehdään RT 103123 Radonin torjuntaohjeen (2019) mukaan.

Piha-alueet ja putkijohdot


Pihan liikennealueet ja putkijohdot suositellaan perustettavan pilaristabiloinnin varaan. Painumaeroja tasaamaan voidaan käyttää myös esim. kevytsora- tai vaahtolasikevennystä, tai geovahvisteita.

Jatkotoimenpiteet

Tämä rakennettavuusselvitys on alustava ja näin ollen se ei ole riittävä lopullisia rakennussuunnitelmia varten. Tulevien rakennuspaikkojen kohdilta tulee tehdä lisäpohjatutkimuksia maan kerrosrakenteen, maalajien ja kallionpinnan korkeusaseman tarkistamiseksi sekä perustusten yksityiskohtaista suunnittelua varten. Selvityksessä esitetty perustamistapa-arvio voi muuttua lisätutkimusten myötä.

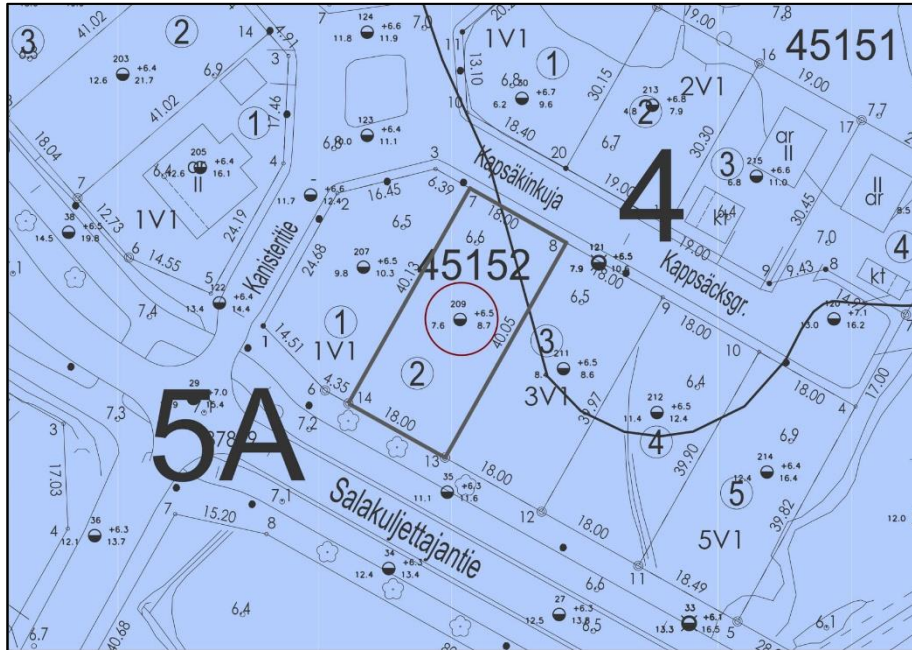

Kuva 1: Tontin rakennettavuusluokka: 5A (Erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö)

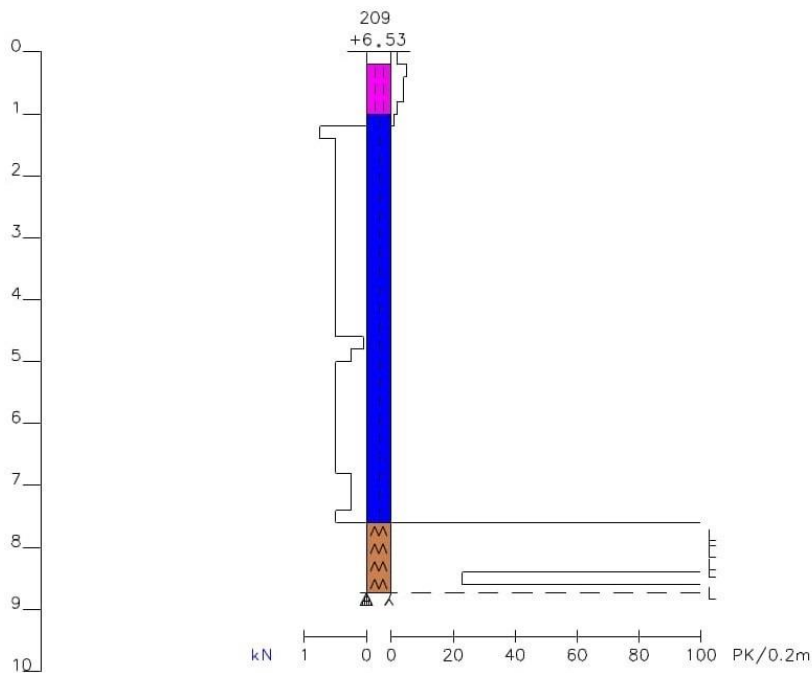

Kuva 2: Ympyröidyn kairauksen diagrammi (huom. ei mittakaavassa)

Espoossa 28.8.2024

Espoon kaupunki / Geotekniikkayksikkö

Rakennettavuusluokat alustavine perustamistapoineen

RAKENNETTA- VUUSLUOKKA	RAKENNETTAVUUSLUOKAN ALUSTAVAT OMINAISARVOT	ALUSTAVA PERUSTAMISTAPA
1. Helposti rakennettava	Maalaji: - Sr, Hk, kuiva Mr, kantava maapohja - $p_s = 200$ kPa Maasto: - kaltevuus < 10 % - helposti kuivuva	Talot: - maanvaraan anturoilla, $z \leq 1$ m Kadut, pihat yms.: - päällysrakenne maanvaraan Putkien perustaminen ja kaivannot: - putket maanvaraan, mahdollinen tukematon kaivanto
2. Normaalisti rakennettava	Maalaji: - Si, Sa < 2 m, kantavan maapohjan syvyys < 2 m - $p_s = 200$ kPa Maasto: - kaltevuus $< 10-15$ % - helposti kuivatettava	Talot: - maanvaraan anturoilla, $z \leq 2$ m Kadut, pihat yms.: - päällysrakenne maanvaraan Putkien perustaminen ja kaivannot: - putket maanvaraan, murskearina, mahdollinen tukematon kaivanto
3 a. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö	Maalaji: - Si, Sa $2-3$ m tai Tv < 2 m, kantavan maapohjan syvyys > 2 m - $s_u \approx 10$ kPa, $p_s = 50$ kPa, $s_{10} < 10$ cm Maasto: - lähes tasainen - vaikeasti kuivatettava	Talot: - lyhyet paalut kovaan pohjaan, L = $2-5$ m, kantava alapohja Kadut, pihat yms.: - päällysrakenne maanvaraan, mahdollinen massanvaihto Putkien perustaminen ja kaivannot: - murskearina tai mahdollinen massanvaihto, keskivaikea tuenta
3 b. Vaikeasti rakennettava rinnemaasto	Maalaji: - Ka, Lo, Mr - $p_s = 200$ kPa Maasto: - kaltevuus $15-30$ % - helposti kuivatettava	Talot: - tasatulle moreenille tai rikkilouhitulle kalliopohjalle Kadut, pihat yms.: - tasatulle sivukaltevalle pohjalle (rikkilouhinta) Putkien perustaminen ja kaivannot: - louhittu kaivanto, asennusalusta
4. Vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö	Maalaji: - Sa $3-10$ m tai Tv, Lj $2-3$ m - $s_u \approx 10$ kPa, $s_{10} 10-30$ cm Maasto: - tasainen - vaikeasti kuivatettava	Talot: - paaluperustus, L = $5-14$ m, kantava alapohja Kadut, pihat, yms.: - mahdollinen syvästabilointi H = $3-10$ m Putkien perustaminen ja kaivannot: - mahdollinen syvästabilointi H = $3-10$ m, murskearina vaikea tuenta
5 a. Erittäin vaikeasti rakennettava syvä pehmeikkö	Maalaji: - Sa $10-15$ m tai Tv, Lj $3-4$ m - $s_u \approx 7$ kPa, $s_{10} 30-40$ cm Maasto: - tasainen - vaikeasti kuivatettava	Talot: - paaluperustus, L = $14-28$ m, kantava alapohja Kadut, pihat, yms.: - syvästabilointi H = $10-15$ m Putkien perustaminen ja kaivannot: - syvästabilointi H = $10-15$ m tai paalulaatta, vaikea tuenta, pohjavedenpinnan alentaminen
5 b. Erittäin vaikeasti rakennettava jyrkkä rinne	Maalaji: - Ka, (Lo) - $p_s = 3$ MPa Maasto: - kaltevuus > 30 % - helposti kuivatettava	Talot: - louhitulle kalliopohjalle, louhintasyvyys $0,5$ m alapohjan alapuolelle Kadut, pihat yms.: - louhitulle pohjalle Putkien perustaminen ja kaivannot: - louhittu kaivanto, asennusalusta
6. Rakentamiseen erittäin huonosti soveltuva alue	Maalaji: - Sa > 15 m tai Tv, Lj > 4 m - $s_u \approx 7$ kPa, $s_{10} > 40$ cm Maasto: - tasainen - vaikeasti kuivatettava	Talot: - paaluperustus, L ≥ 28 m, kantava alapohja Kadut, pihat, yms.: - alueellinen pohjanvahvistus, syvästabilointi H = 15 m tai paalulaatta Putkien perustaminen ja kaivannot: - paalulaatta / paalut L ≥ 28 m, erittäin vaikea tuenta, pohjavedenpinnan alentaminen

Käytetyt lyhenteet:



Hk	Hiekka	Mr	Moreeni
Ka	Kallio	Sa	Savi
Lj	Lieju	Si	Siltti
Lo	Lohkareet	Tv	Turve

p_s	Sallittu geotekninen kantavuus
s_u	Saven suljettu leikkauslujuus
s_{10}	Savipohjan painuma 10 kPa:n kuormalla (≈ 0.5 m pengeri)
L	Paalun pituus
H	Syvästabilointipilarin pituus

MAAPERÄKARTAN VÄRIT

KALLIO - maakerroksen paksuus 0...0.5 m	Ka	
---	----	---

Pohjamaalaji

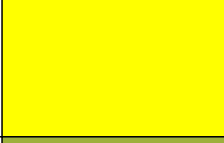
TURVE	Tv	
SAVI	Sa	
SILTTI	Si	
HIEKKA	Hk	
SORA	Sr	
MOREENI	Mr	

Raidoitus

Kitkamaalajin (hiekkasora/moreeni) päällä viivoituksen osoittamaa maalajia (esim. silttiä ja savea) alle 3 m		
--	--	---

Täyttö

- raidoituksen viivapaksuudella osoitetaan täytön arvioitu paksuus

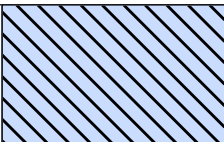Esim: Saven päällä täytettä alle 3 m		
Esim: Saven päällä täytettä yli 3 m		

Kairausten päättymismerkinnät


-  - Kairaus lopetettu määräsyvyyteen
-  - Kairaus päättynyt tiiviiseen maakerrokseen
-  - Kairaus päättynyt kiveen tai lohkareseen
-  - Kairaus päättynyt kiveen, lohkareseen tai kallioon
-  - Kairaus päättynyt kallioon, kallionpinta varmistettu

GW +9.1 1999-02-28 - Pohjavedenpinnan korkeus ja havaintopäivä
 +10.2 - Maanpinnan korkeus tasossa N2000
 5.2  7.5 - Kairauksen päättymissyvyys metriä maanpinnasta
 - Savimaalajien alapinnan syvyys metriä maanpinnasta

Pisteestä on suoritettu paino- ja siipikairaus sekä otettu häiriintymätön näyte

Kairaustulosten esittäminen

Painokairaus

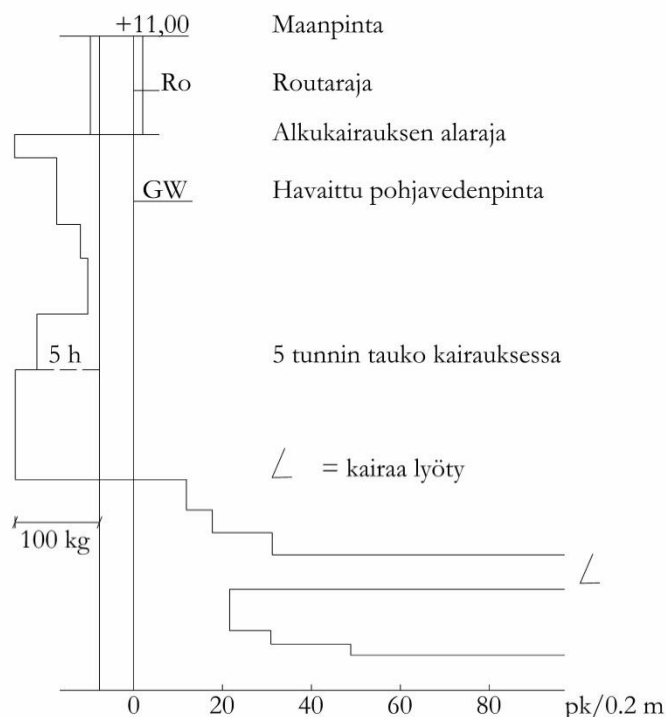

Kairausreiän vasemmalla puolella oleva murtoviiva esittää kairan kuormituksen eri syvyyksillä kairan painuessa kiertämättä.

Kairausreiän oikealla puolella oleva murtoviiva esittää puoli-kierrosten lukumäärän 0,2 m:n painumaa kohti eri syvyyksillä kierretäessä kairaa 100 kg:n painolla kuormitettuna.

PERUSTAMISTAPASELVITYS

Perustamistapaselvitys sisältää tehtyjen pohjatutkimusten ja mittausten perusteella tehdyn pohjarakenteiden geoteknisen ja rakenteellisen tarkastelun esitettynä piirustuksin, selostuksin ja tarvittaessa laskelmin.

Pohjatutkimuksia, jotka yleensä tehdään painokairauksin, on suositeltavaa tehdä rakennuksen nurkilta sekä seinälinjoilta enintään 10 metrin välein. Maanäytteitä otetaan kairauksista saadun maaperätiedon varmentamiseksi. Rakennuskohtainen pohjatutkimus sisältää yleensä maanäytteiden ottoa ja laboratoriotestejä.

Mittauksia tehdään vähintään rakennuksen seinälinjojen kohdilta sekä seinälinjojen jatkeilta ns. poikkileikkausvaaituksin. On suositeltavaa maastomallimitata koko tontti, jolloin rakennuksen seinälinjan sijainnin muuttuessa mittauksista ei tarvitse enää uusia. Tarvittaessa tehdään puustokartoitus ja -kartta, mikäli tontilla halutaan säilyttää olemassa olevaa puustoa.

Kartta- ja leikkauspiirustuksissa esitetään tehdyt pohjatutkimukset ja mittaukset sekä perustamistavat ja -tasot. Kartat ovat yleensä mittakaavassa 1:200 (1:500) ja leikkaukset esitetään mittakaavassa 1:100 tai 1:200.

Selostusosuudessa on esitettävä mm. seuraavat asiat;

- tehdyt tutkimukset ja mittaukset
- maanpinnan korkeustasot
- pohjasuhteet
- selostus pohjavedenpinnan tasosta
- suunnitellut rakennukset
- mahdollisten kantavuus-, painuma- sekä liukupintalaskelmien tulosten esittäminen. Laskelmat esitetään tarvittaessa perustamistapaselvityksen liitteinä.
- rakennusten perustamistavat
- mahdolliset työohjeet/tiivistysohjeet valituille perustamistavoille
- ylimmät sallitut perustamistasot pohjatutkimuspisteiden kohdilla (perustamistasot esitetään myös piirustuksissa)
- sallitut pohjapaineet
- mahdollinen paalutustyöohje
- ohje kaivusta ja mahdollisesta pohjaveden pumppaamisesta, mikäli perustamistasot ovat pohjavesitason alapuolella
- jos rakennuksen kuivatustaso on pohjavedenpinnan alapuolella, on laadittava tarkempi pohjaveden hallintaselvitys
- alapohjien rakentamistapa (tehdäänkö alapohjat kantavina tai maanvaraisina) ja mahdollinen rakentamistapojen rajakohdan esittäminen pohjatutkimuskartalla
- putkijohtojen perustaminen ja tarvittaessa vesihuoltolinjojen tuentatarpeen esittäminen
- perustusten kuivatus, pintakuivatus sekä alapohjien kuivatuksen esittäminen
- piha- ja päällystettävien alueiden pohjamaa ja rakennekerrokset
- piha-alueiden pohjanvahvistustarpeen esittäminen. Piha-alueiden pohjanvahvistuksen suunnittelu on yleensä erillinen toimeksianto ja suunnitelma
- routasuojausohjeet
- radonin huomioiminen rakenteissa
- perustamistapaselvityksen laatijan allekirjoitus, koulutus sekä yhteystiedot

Maa- ja kalliovarainen perustus

Yleisin perustustapa on perustaa rakennus perusmuurianturalla maan- tai kalliovaraisesti. Kallioisilla alueilla käytetään myös perustustapaa, jossa perustusten alle tehdään vähintään 300 mm paksu kerros tiivistettyä mursketta (murskearina). Maanvarainen perustustaso voidaan tasata ohuella tiivistetyllä murskekerroksella.


Perusmuuri voidaan valaa betonista tai muurata kevytsora- tai betoniharkkoista. Betonivalu tehdään yleensä sahatavara- tai vanerimuottiin. Muottivaihtoehtoina on myös paikoilleen jätettäviä, lämpöeristeenä toimivia EPS-polystyreenimuottijärjestelmiä sekä ladottavia betoniharkkoja, jotka eivät vaadi erillistä muottirakennetta ja joista ei synny muottipurkujätettä.

Anturaperustamiseen liittyy yleensä maanvarainen alapohja. Myös ryömintätilainen kantava alapohja on mahdollinen. Maanvaraisen alapohjan alle tai ryömintätilan pohjalle tiivistetään salaojiin yhteydessä oleva 300 mm paksu kerros RIL 126 kuvan 20 ohjealueen 1 mukaista soraa tai (pestyä) sepeliä, jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 150 mm.

Pilariperustus muodostuu perusmuurin käyttöä edullisemmaksi yleensä suurehkoissa ($> 2 \dots 2,5$ m) perustussyvyyksissä. Mikäli rakennus on pilarirakenteinen, pilariperustus on luonnollinen ratkaisu ja pilarien paikat määräytyvät runkopilarien kohdille. Pilariperustukset joudutaan tekemään ns. kaivonrengasperustuksina, kun kaivetaan esim. herkästi häiriintyvässä silttisessä rinteessä pohjaveden alapuolella.


Reunavahvistettua laattaperustusta voidaan käyttää tasaisilla savi- ja silttimailla, joilla painumat eivät muodostu suuriksi tai epätasaisiksi. Yleensä laatta valetaan paikallaan maanvaraisesti. Ulkoseiniltään ja kantavien väliseinien kohdilta laatta on paksumpi kuin keskialueelta. Laattaperustus vaatii rakennuspaikakseen tasaisen tontin ja aina pehmeiköllä rakenteiden painumatarkastelun, jossa on huomioitava myös mahdollisen pohjaveden laskun vaikutus.

Rinnetontille rakennettaessa on kellarillinen perustus luonnollinen valinta. Kellarin seinät voidaan rakentaa paikallaan valamalla teräsbetonista, betoniharkkoista tai kevytsoraharkkoista, jotka raudoitettuina kestävät myös maanpainetta.

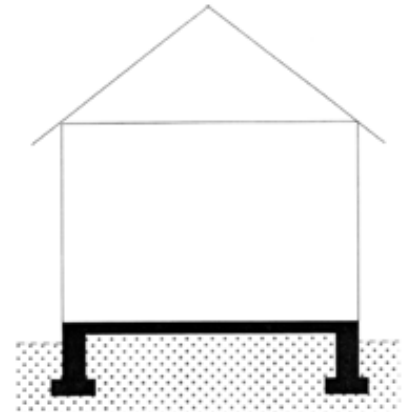

Paaluperustus

Paaluperustus on yleensä paras perustamistapamenetelmä savi- ja pehmeikköalueilla, joissa kantava maakerros on syvällä. Paaluina käytetään teräs- tai teräsbetonisia tukipaaluja, jotka lyödään kantavaan maakerrokseen tai kallionpintaan asti. Paaluperustusta ei ole syytä pelätä, koska oikein suunniteltuna ja tehtynä se on turvallinen ratkaisu. Paaluilla perustamiseen liittyy yleensä kantava alapohja ja ryömintätila. Ryömintätilan pohjalle tehdään 300 mm paksu kerros RIL 126 kuvan 20 ohjealueen 1 mukaista soraa tai pestyä sepeliä, jonka kapillaarinen nousukorkeus on < 150 mm. Ryömintätilan korkeuden tulisi olla vähintään 0.8 m. Paalujen yläpäähän valettavan paaluanturan päälle asennetaan rakennuksen seiniä ja ryömintätilaista alapohjaa kannattavat teräsbetoniset palkkielementit. Vaihtoehtoisesti teräsbetonipalkit voidaan valaa paikan päällä. Paalutuksessa käytettävien paalujen, paalutuskaluston ja paalutustyön suorituksen tulee olla Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisujen LPO-2005 ja PPO-2007 vaatimusten mukaisia. Teräspaalujen suunnittelu edellyttää mm. saven leikkauslujuuden tietämistä. Siipikairauksella selvitetään yleensä savikerroksen leikkauslujuutta.

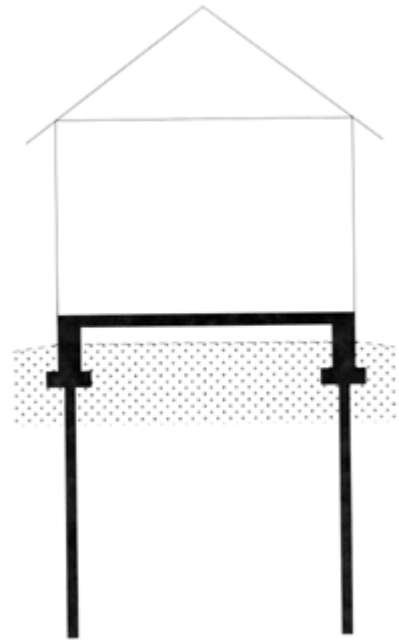



RADONIN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENTAMISESSA

Espoon kaupungin rakennusjärjestys edellyttää, että rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa ja rakennettaessa on huolehdittava, ettei radon pääse asuin- tai työtiloihin, ellei se toteutettavan rakennushankkeen perusteella ole ilmeisen tarpeetonta

Suomalaisten saamasta säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman radonista. Säteilyannosta voidaan tehokkaimmin vähentää pienentämällä huoneilman radonpitoisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 944/92 mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m³. Uudet asunnot tulisi rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylittäisi arvoa 200 Bq/m³.

Lisäksi on asetettu muita radonia koskevia määräyksiä ja ohjeita:

- *Säteilyasetuksen 1512/1991 mukaan hengitysilman työnaikaisen radonpitoisuuden vuotuinen keskiarvo työpaikalla, jolla työskennellään pysyvästi, ei saa olla suurempi kuin 400 Bq/m³.*
- *RakMK:n osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012 mukaan suunnitelun ohjearvoksi esitetään, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo saa olla enintään 200 Bq/m³. Rakennusten painesuhteet suunnitellaan niin, että ne osaltaan vähentävät radonin kulkeutumista sisätiloihin.*
- *RakMK:n osan B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet 2004 mukaan Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa.*

RakMK osan B3 mukaan radon tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa koko maassa.

- *Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07-10946, LVI 05-10440) asettaa sisäilman radonpitoisuudelle enimmäisarvon 100 Bq/m³ luokissa S1 ja S2 ja 200 Bq/m³ luokassa S3.*

Talojen perustamisessa maanvaraisen laatan, kevytsoraharkkojen ja rinneratkaisujen käyttö on yleistynyt viime vuosikymmeninä. Nämä rakennustavat lisäävät radonpitoisen ilman vuotoreittejä maasta asuntoon. Ulko- ja sisälämpötilojen eron seurauksena syntyy alipaine, joka "imee" radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin sisätiloihin. Talvella lämpötilaerot ovat suuremmat, jolloin myös radonin virtaus asuntoonkin on suurempi. Korvausventtiilien puute koneellistetussa ilmanpoistossa saattaa kasvattaa alipaineisuutta ja huoneilman radonpitoisuuksia. Radonia voi tulla asuntoon myös rakennusmateriaaleista. Lisäksi radonia voi vapautua talousveden käytön yhteydessä. Porakaivovesien radonpitoisuus voi olla niin

suuri, että esim. suihkun, pyykinpesun tai astioiden pesun yhteydessä huoneilman radonpitoisuus kohoaa.

Perustettaessa maanvaraisesti kallio- ja moreenialueilla on siis aina syytä ottaa rakentamisessa huomioon mahdollinen radonin esiintyminen. Paksuilla savialueilla ei radonongelmia yleensä esiinny. Asunnon radonpitoisuuteen vaikuttavat myös paikalle kuljetettavat täyttö- ja salaojamaa-ainekset. Lisäksi kaikki mineraaliainesta sisältävät rakennusmateriaalit erittävät radonia (*Säteilyturvakeskuksen ohje 12.2.*). Suojautuminen radonilta toteutuu parhaiten kiinnittämällä huomiota alapohjan tiiviyteen ja käyttämällä radonin tuuletusputkistoa.

Radonpitoisuuteen voidaan vaikuttaa perustustavan valinnalla. Ryömintätilaisissa alapohjaratkaisuissa esiintyy huomattavasti vähemmän radonpitoisuuksien ylityksiä kuin maanvaraisissa ratkaisuissa. Ryömintätilaisissakin ratkaisuissa on kiinnitettävä erityistä huomiota alapohjan ja sen liittymien ja kaikkien läpivientien huolelliseen tiivistämiseen ja ryömintätilan riittävään tuulettumiseen.

Yleisin perustustapa Suomessa on kuitenkin maanvarainen laatta. Tällainen perustus vaatii erityistoimia radonpitoisten vuotojen estämiseksi. Maanvaraisella laattalla varustetun talon radonturvallisessa rakentamisessa tärkein asia on perustuksien tiivistäminen. Maaperän radonpitoisen ilman vuotaminen sisään estetään bitumihuovalla ja elastisilla tiivistysaineilla.

Espoolaisia rakentajia suositellaan tekemään taloon radonturvallinen pohjaratkaisu (esim. tuulettuvalla alapohjalla tai pohjalaattaratkaisussa putkittamalla laatan alus) *kaikilla rakennusmailla*.

Rakennustietosäätiön julkaisema RT – ohjekortti (RT 81-11099, Radonin torjunta) ohjeistaa, kuinka rakennetaan radonturvallinen pohjaratkaisu. RT-ohjekortteja myy Rakennustieto Oy (www.rakennustieto.fi), kirjakauppa@rakennustieto.fi. Lisätietoja Rakennustieto Oy:n internet –sivuilta.

Rakennuksen valmistuttua tehdään radonpitoisuuden mittaus ja poistopuhallin asennetaan järjestelmään, jos mittaustulokset ylittävät sallitut rajat. Huoneilman radonmittauksen saa tilattua Säteilyturvakeskukselta (STUK) ja sitä suositellaan tehtäväksi marras - maaliskuun välisenä aikana. Mittauspurkin voi tilata myös internetin kautta Säteilyturvakeskuksen kotisivuilta (http://www.stuk.fi/palvelut/radonmittaukset/fi_FI/radon_asunnot/). Mittauksen hinta on 57,04 euroa (2015).

Kattava tietopaketti radonista löytyy myös STUK:n www-sivuilta <http://www.stuk.fi> STUK:n puhelinnumero on 09 759 881.

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Radonkorjaus

- Arvela H, Reisbacka H. Asuntojen radonkorjaaminen. STUK-A229. Helsinki: Säteilyturvakeskus; 2008.

Radon uudisrakentamisessa

- Arvela H, Mäkeläinen I, Holmgren O, Reisbacka H. Radon uudisrakentamisessa. Otantatutkimus 2009. STUK-A244. Helsinki: Säteilyturvakeskus; 2010.
- Rakennustieto Oy: RT-ohjekortti 81-11099, Radonin torjunta.

Määräykset ja ohjeet

- Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriö. Oppaita 2003: 1. Edita Oy, Helsinki.
- Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriö. 3. korjattu painos. Ympäristö ja Terveys –lehti. Pori 2009.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma, RT RakMK-21503, D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet, Ympäristöministeriö 2012.
- Suomen rakentamismääräyskokoelma. RT RakMK-21228. B3 Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet 2004, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto.
- Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. Ohje ST 12.1. Säteilyturvakeskus (2.2.2011).

Radonin esiintyminen Suomessa

- Mäkeläinen I, Kinnunen T, Reisbacka H, Valmari T, Arvela H. Radon suomalaisissa asunnoissa – Otanta-tutkimus 2006. STUK-A242. Helsinki: Säteilyturvakeskus; 2009. Valmari T, Mäkeläinen I, Reisbacka H, Arvela H. Suomen radonkartasto 2010 – Radonatlas över Finland 2010 – Radon Atlas of Finland 2010. STUK-A245. Helsinki: Säteilyturvakeskus; 2010

STUK julkaisut löytyvät suurelta osin internetistä (http://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/) tai niitä voi tiedustella puhelimitse 09 759 881.

RT-ohjekortteja myy Rakennustieto Oy (www.rakennustieto.fi), kirjakauppa@rakennustieto.fi. Lisätietoja Rakennustieto Oy:n internet –sivuilta.

Espoossa noudatetaan louhintatöissä valtioneuvoston asetusta (644/2011) räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osia A1, A2 ja B3 seuraavin täsmennyksin:

1. Maanpäällisten louhintojen osalta rakennuskohteiden ympäristö tulkitaan asetuksen 2 § kohdan 4 asutuksi alueeksi ellei pääsuunnittelijan allekirjoittamalla erillisellä selvityksellä toisin osoiteta. Räjäytystyön johtajalla tulee siten olla asetuksen 8 § mukainen ylipanostajan pätevyys.

2. Vastuullisen pohjarakennesuunnittelijan huolehtii omalta osaltaan siitä, että louhintaa varten on laadittu kohdekohtaiset pohjarakenne-, työ- ja laatusuunnitelmat. Suunnitelmassa tulee osoittaa myös pohjarakennustyön vaara- ja haittavaikutusten estäminen. Vastuullisen pohjarakennesuunnittelijan on todettava, että räjäytystyön johtajan tarkastama räjäytyssuunnitelma on laadittu asetuksen 5 § mukaisesti ottaen huomioon kallion, rakennuspaikan ja ympäristön olosuhteet. Todentaminen dokumentoidaan erillisellä asiakirjalla tai merkinnällä tarkastusasiakirjaan. Tarvittaessa kohteelle on nimettävä erillinen kalliorakenteisiin ja louhintoihin erikoistunut pohjarakennesuunnittelija.

3. Rakennustyömaalla on oltava käytettävissä läsnäoloasiakirja, josta selkeästi selviää räjäytystyön johtajan suunniteltu ja toteutunut läsnäolo työmaalla. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että räjäytystyön johtaja on työmaalla ja asiakirja ajan tasalla siten kuin on edellytetty. Räjäytystyön johtajan on oltava läsnä räjäytysten aikana elleivät vastuullinen pohjarakennesuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ole voineet yhdessä todeta, että turvallisuussuunnitelmassa on riittävän perustellusti osoitettu, että harvemmin tapahtuvat valvontakäynnit ovat riittäviä. Todentaminen dokumentoidaan mainittuun läsnäoloasiakirjaan.

4. Yllä mainitut asiat esitellään tarvittaessa aloituskokouksessa tai muulla rakennusvalvonnan erikseen päättämällä tavalla.

5. Ennen kuin vastaava työnjohtaja voi antaa luvan louhinnan aloittamiseen, hänen on varmistettava muiden aloittamiseen liittyvien ehtojen lisäksi se, että kohdat 1-4 ovat asianmukaisesti kunnossa. Varmistuksesta on löydyttävä kuittaus tarkastusasiakirjasta. Mahdollisesta louhinnan aloittamisen ilmoittamisesta rakennusvalvontaan sovitaan erikseen.

Espoossa 21.09.2012

Kari Pajanne
Rakennepäällikkö



ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAKESKUS
PL 45, 02070 ESPOON KAUPUNKI
www.espoo.fi

ESBO STADS BYGGNADTILLSYNSCENTRAL
PB 45, 02070 ESBO STAD
www.esbo.fi